

UAB „Knauf“ pasilieka teises į techninių pokyčių atsiradimą. Medžiagos išėigos, kiekio ir apdirbimo rodikliai – pritaikant gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Duotosios reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo pritaikant. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.

UAB „Knauf“
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 213 2222

www.knauf.lt

info@knauf.lt



Montavimo instrukcija


Plokštės *Knauf Cleaneo Akustik*

Plokštės Knauf Cleaneo Akustik

Montavimas




1. Briaunų paruošimas

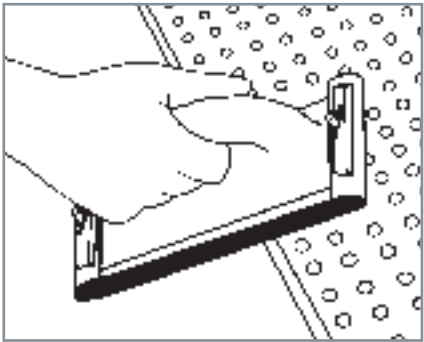


Plokštės matomos pusės briaunos nušlifuoja-
mos šlifavimo tinkleliu, tada nuvalomos dulkės
ir gruntuojama gruntu *Knauf Tiefengrund*.

2. Plokščių žymėjimas

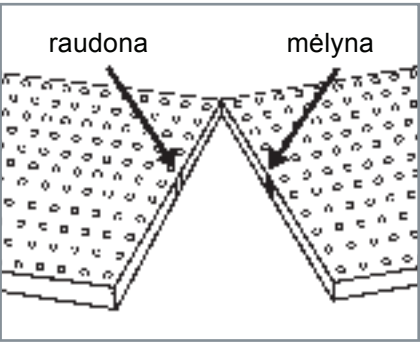


Plokščių *Knauf Cleaneo Akustik* su linijine ir
grupine perforacija briaunos žymimos
raudonai arba mėlynai. Montuojant būtina
visada taikyti raudoną plokštės žymenį su
mėlynu (skersines ir išilgines siūles). Siūlės
plotis 2–4 mm (priklauso nuo perforacijos).

4. Plokščių tvirtinimas

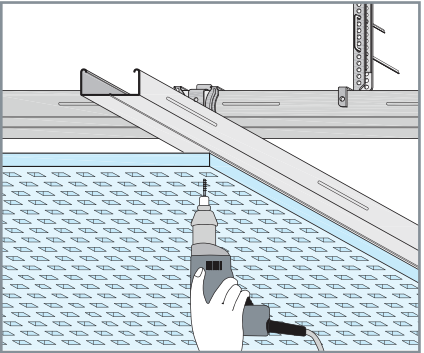


Montavimo darbus patariama atlikti trise.
Plokštės *Knauf Cleaneo Akustik* tvirtinamos
savisriegiais SN 3,5 x 30 prie karkaso,
padaryto iš *Knauf* profilių CD 60 x 27.
Atstumas tarp savisriegių 170 mm. Sukant
plokštės prispaudžiamos prie laikančiųjų
profilų. Plokštės sukti pradėdamos nuo kam-
po, t. y. ten, kur išilginės ir skersinės plokštės
briaunos ribojasi su jau pritvirtintų plokščių
briaunomis. Iš pradžių tvirtinama išilginė
briauna, tada – skersinė.

7. Glaisto pertekliaus nuvalymas

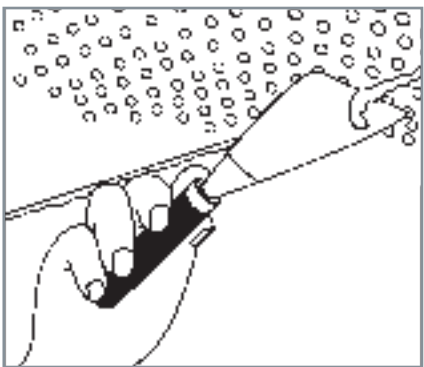


Glaistui sustingus, nuvalomas jo perteklius.

5. Siūlių valymas

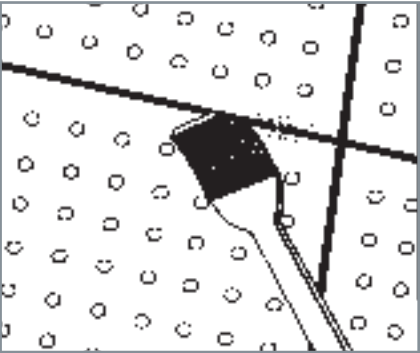


Sumontavus lubas, drėgnu teptuku arba
šepetėliu nuvalomos dulkės.
Jeigu reikia dar karta gruntuoti *Knauf Tiefen-
grund* gruntu.
Dulkių valymui nenaudoti vandens, nes tai
padidina galimybes atsirasti siūlių trūkiams.

Specialūs įrankiai

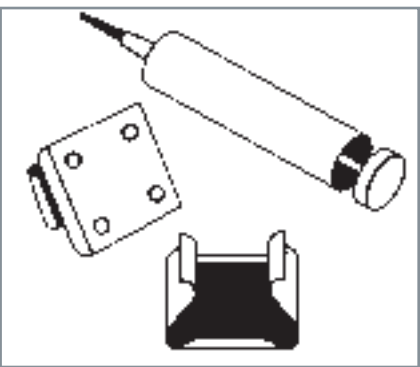


- Montavimo plokštelė (parenkama pagal perforacijos tipą)
- Tūta su antgaliu
- Silikono pistoletas

3. Perforacijos tikrinimas

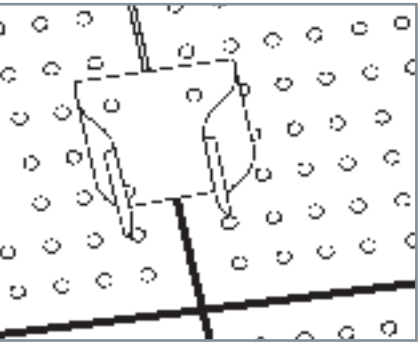

Tikrinama, ar kiaurymių eilės tiesiai ir
įstrižai yra lygios. Kad perforacija būtų
tinkama, siūloma naudoti perforacijos tipą
atitinkančią montavimo plokštelę.

6. Siūlių glaistymas (*Knauf Uniflott*)

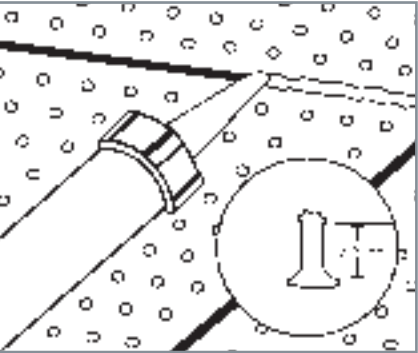

Plastikinis antgalis nupjaunamas pagal siūlės
plotį ir pritvirtinamas prie tūtos. Naudojant
rankinį silikono pistoletą, siūlė užglaistoma
glaistu *Knauf Uniflott* (pirmas etapas). Užglais-
tomos ir savisriegių galvutės.
Glaistant didelio ploto lubas, galima naudoti
specialią suslėgtojo oro įrangą *Jet-Pistole*.

Pastabos



- Plokštės *Knauf Cleaneo Akustik* tvirtina-
mos prie CD montavimo profilių. CD mon-
tavimo profilių žingsnis - maks. 333,5 mm
(priklauso nuo perforacijos tipo).
- Perforuotų plokščių lubų konstrukcijos
kabinimui naudoti tik standžias pakabas,
pvz. *Knauf Nonius*.
- Plokščių *Knauf Cleaneo Akustik FF* ir
Knauf Cleaneo Akustik linear montavimo ir
siūlių glaistymo technologiją žr. atskirose
montavimo instrukcijose.

Plokštės Knauf Cleaneo Akustik


Montavimas



Plokščių išdėstymas Schemas

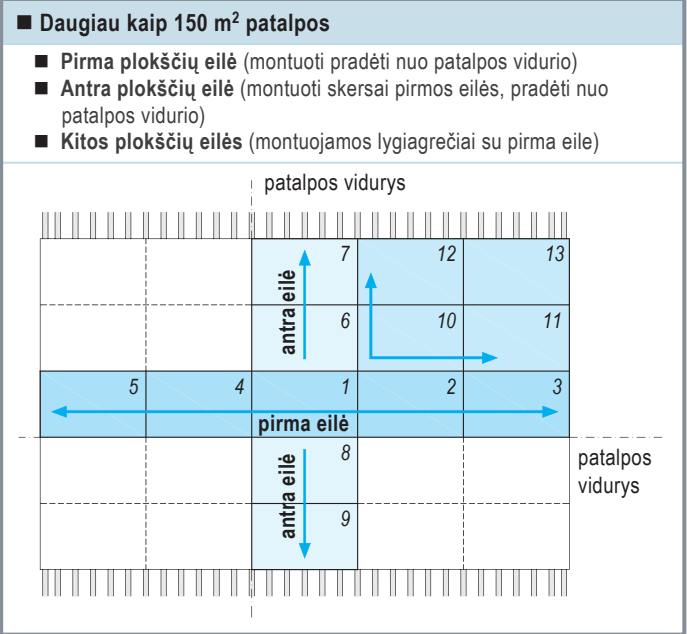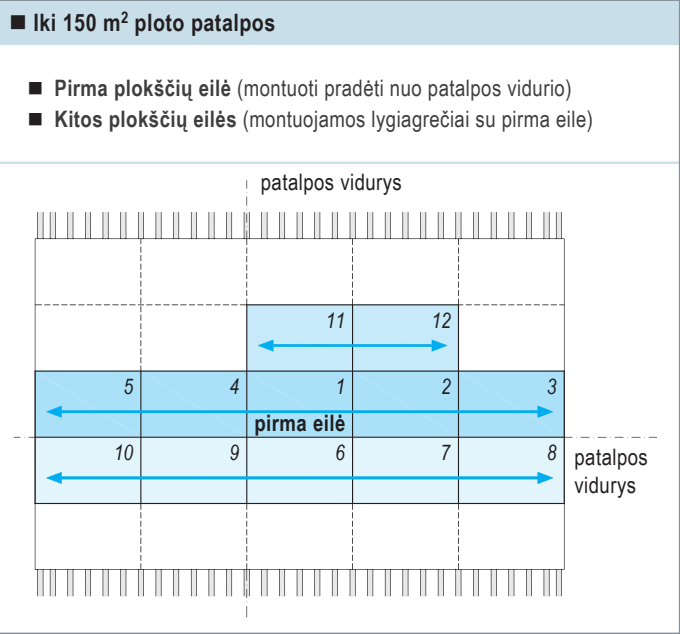

Plokščių montavimas

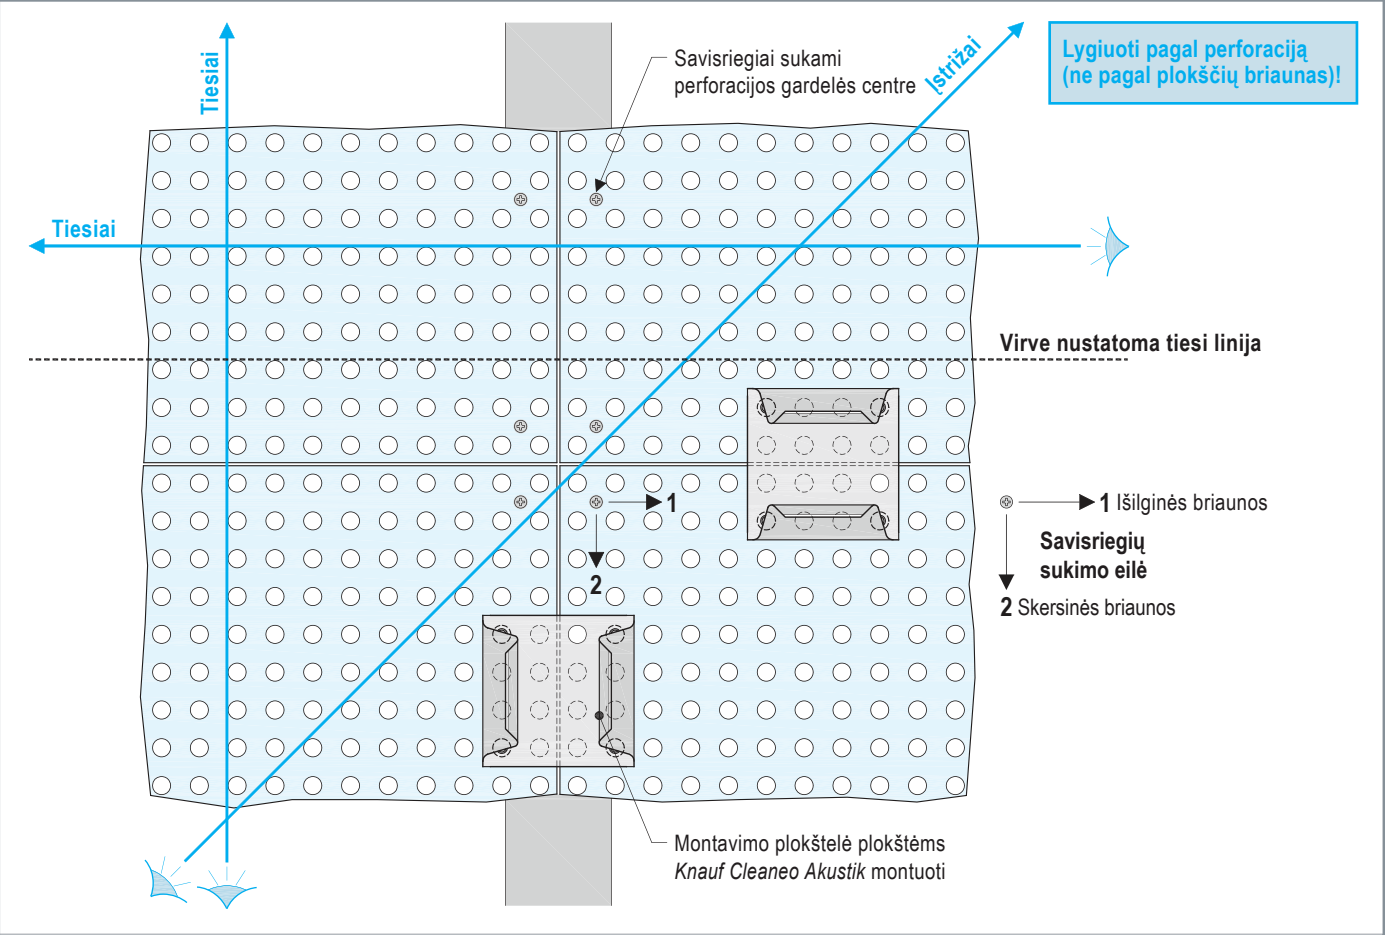

Pastabos

- Kad lubų plokščių kiaurymės būtų išdėstytos tiksliai, reikia suliginti perforacijos tieses ir įstrižaines.
- Plokštės *Knauf Cleaneo Akustik* montuojamos tik tada, kai siūlės išdėstytos kryžmai.
- Plokščių *Knauf Cleaneo Akustik* su linijine ir grupine perforacija skersinės ir išilginės briaunos žymimos raudonai arba mėlynai.
- Montuojant raudonai pažymėtos briaunos derinamos su pažymėtomis mėlynai.
- Montavimo plokštelė naudojama atstumams tarp kiaurymių tikrinti.

Montavimo plokštelė plokštėms Knauf Cleaneo Akustik montuoti

Plokštelė naudojama lyginant plokštės *Knauf Cleaneo Akustik* ir kaip šablonas valant užglaistytas kiaurymes.

Tiekama plokštėms, kurių perforacija:

- 6/18 R, ■ 12/25 R, ■ 8/12/50 R,
- 8/18 R, ■ 15/30 R, ■ 12/20/66 R
- 10/23 R,